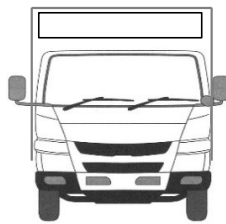
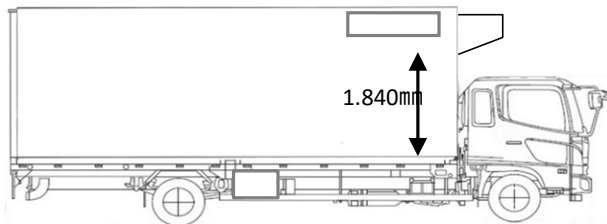
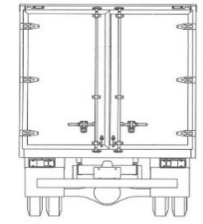
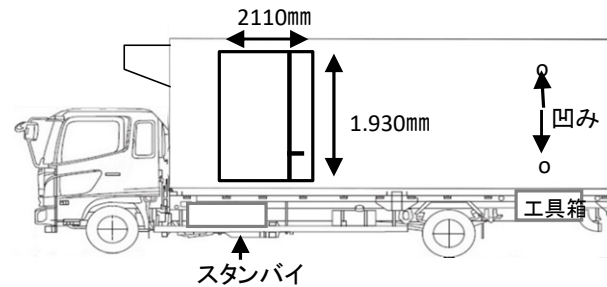


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C868	日野	R2/6	2KG-FD2ABA・115917	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査証 切れ 抹消	165,063 km	1,850 kg	L 6,150	W 2,080	H 1,990	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ				3	ペダル		

エンジン状態	A B ◎ D E	AC	◎ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 ◎ 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 ◎ 無	外気18℃設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ GFF1No.ESE9537			ナシ				ベット ◎ 有 無	庫内10.4℃→-16.9℃
冷凍機:菱重 TPK20TB No.411470 TDS60VZXB								クロス張り 有 ◎ 無	2.5H稼働
庫内灯4灯:LED ラッシング2段 床:キーストン								ETC ◎ 有 無	字光式プレート
								ラジオ ◎ 有 無	バックモニター

外装状態	ミラー・グリル・コーナー・バンパー・ステップ・ヘッド窓・ドアガーニッシュ:メッキ アルミホイール	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 9対(LED)	タイヤ状態														
燃料タンク	189L+189L		1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 ◎ 良好 飛石有 飛び石リペア済		<table border="1"> <tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	6	前	6				7	7	7	7				
6	前	6															
7	7	7	7														
記録簿	◎ 有 無		F ◎ 8 スペア ◎ R														
PMマフラ	◎ 有 無		サイズF 225/90R17.5														
証明書	有 無		サイズR 225/90R17.5														
S・リミッタ	有 ◎ 無		*スノータイヤは表記する														
証明書	有 無																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります